



Perfect Kit
TERRA
push your limits

Gold Krome Kandy

SHOW UP Gold Krome Kandy シリーズは Gold メッキ調に仕上げる Kandy カラーです。カラーは 3 種類。

Gold(金メッキ)、Copper(銅メッキ)、Rose(ピンクゴールドメッキ)。下記 TERRA KROME パーフェクトキットをご使用した場合の仕様を参考にペイントして下さい。

TERRA KROME Perfect Kit 塗装工程

<p>SHOW UP ベースカラーリ アルブラック (もしくはお持ちの 1 液又は 2 液ブラック)</p>  <p>足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。 SHOW UP ベースカラーリアルブラック (推奨) を塗装します。 (お持ちでない場合、普段お使いの 1 液型又は 2 液型のブラックでも、ご使用頂けます。)</p>	<p>KROME Primer Clear 主剤</p>  <p>指触乾燥後、KROME Primer Clear 主剤を塗装します。 ※1 重量比【混合比】で用意します。 薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すようにインターバルを取りながら 2 回目、3 回目と艶良く仕上げます。20℃で 48 時間以上、強制乾燥 60℃で 3 時間以上必ず乾燥させます。 注) KROME Primer の乾燥不足は KROME の曇りの原因になります。 乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事を勧めします。</p>	<p>KROME 塗装</p>  <p>KROME Primer Clear 完全硬化後、エアブラシや口径 0.6mm~1.6mm などお使いのスプレーガンで塗装します。 1 回目、2 回目ははじきを防ぐ為に薄く塗ってください。 3 回目からも同様で厚塗りせず、均一に薄く全体を塗りませす。乾燥し始めるとメッキ感が徐々に出てきます。 メッキが完全に現れたら上から次の塗装をして下さい。 塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げてください。 塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。 注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。</p>	<p>Gold Krome Kandy 塗装</p>  <p>TERRA KROME 乾燥後 (20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上置いて下さい。) Gold Krome Kandy シリーズ/GOLD(金メッキ)、COPPER(銅メッキ)、ROSE(ピンクゴールドメッキ)をお好みのカラーになる迄重ねて頂き乾燥させて下さい。(20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上置いて下さい。)</p>	<p>KROME Primer Clear で トップコート</p>  <p>KROME Primer Clear でトップコートします。※1 重量比【混合比】で用意します。 1 回目は KROME 系塗料に薄く全体を覆う様に塗装します。 注) にじみの原因になるので 1 回目からウエットコートは絶対にしないで下さい。 1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥 →2 回目ウエット塗装→5 分乾燥 →3 回目艶良く仕上げてトップコートの塗装完了です。 乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。</p>
---	--	---	---	---

※1 KROME Primer 重量比【混合比 3 : 1】

プライマー主剤	ハードナー	シンナー
100	33	10~30



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8 Tel. 072-727-7123 Email. info@showup.jp