



クロームクリアー取扱説明書

硬化剤比率 主剤 2 : 1 硬化剤

1. KROME clear ミストコート

Krome の乾燥後、クリアーコートをします。

まず、スーパードライコートで全体を覆い乾燥させます。

注) Krome が曇る原因の滲みを防ぐ為に、必ずスーパードライコートをして下さい。

スーパードライコート後乾燥をさせます。

強制乾燥 60°C以上 30 分以上

常温乾燥 20°C以上 24 時間以上

2. KROME clear 本塗り

スーパードライコート乾燥後、艶を出しフィニッシュコートを行います。

塗装回数

1 コート目 (捨て吹き)	セミドライコート
2 コート目 (1 回目)	ミディアムコート
3 コート目 (2 回目)	フルウェット

乾燥後、通常のクリアー同様の磨き工程が可能です。

ポリッシング可能時間は下記乾燥時間を目安にして下さい。

強制乾燥 60°C以上 30 分以上

常温乾燥 20°C以上 24 時間以上

完全硬化 20°C以上 72 時間以上



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8 Tel.072-727-7123 Email. info@showup.jp