



KROME プライマー 取扱説明書

セット内容

KROME プライマー180 PRM-180 (主剤 180g ・ 硬化剤 60g ・ シンナー50g)
KROME プライマー900 PRM-900 (主剤 900g ・ 硬化剤 300g ・ シンナー500g)

商品説明

KROME 系塗料の仕上がりはベースコート次第で仕上がりが決まります！
KROME プライマーを使用する事で、乾燥性の優れた高耐久で艶やかなベースコートが仕上がり、
トップコートとしても使用可能で最大限曇りを抑えることが可能です。

1. ベースコート

足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。
先ず、普段お使いの 1 液型又は 2 液型のブラックを塗装します。
(お持ちでない場合、SHOW UP ベースカラーリアルブラックを推奨いたします。)
指触乾燥後、KROME プライマーを塗装します。
薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すように 2 回目、3 回目と
艶良く仕上げます。

ベースコート混合比 (重要比) ※1

プライマー	ハードナー	シンナー
100	33	10~30

2. プライマーの乾燥

20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間以上必ず乾燥させます。
注) ベースコートの乾燥不足は KROME の曇りの原因になります。
乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事をオススメします！

3. KROME 塗料の塗装

例：TERRA KROME 塗装の場合
エアブラシや口径 0.6mm~1.6mmなどお使いのスプレーガンで塗装可能です。
1 回目、2 回目はハジキを防ぐ為に薄く塗ってください。
3 回目からは一気に厚塗りせず、均一に全体を塗ります。
塗装し乾いてくるとメッキ感が徐々に出てきます。
メッキ感が出てくるまで乾かしてから塗装してください。
塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げてください。
塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。
注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。

4. トップコートの塗装

KROME プライマーでトップコートします。

ベースコートと同様の混合比（重要比）※1 で用意します。

1 回目は TERRA KORME 全体に薄く薄く全体を覆う様に塗装します。

注) ニジミの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないでください。

1 回目捨て吹き塗装→10 分乾燥→2 回目ウェット塗装→5 分乾燥→3 回目で艶良く仕上げ
トップコートの塗装完了です。

乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に
磨きが可能です。



株式会社シグナル SHOW UP Div.
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp
<https://www.showup.jp/terrakrome.html#kprm>