



TERRA KROME パーフェクトキット 取扱説明書

セット内容

TERRA KROME	50 g	マイボトル
希釈済みリアルブラック	50 g	マイボトル
KROME プライマー	180 g	セット (主剤 180 g ・ 硬化剤 60 g ・ シンナー 50 g)

商品説明

TERRA KROME の仕上がりはベースコート次第で仕上がりが決まります！

KROME プライマーを使用する事で、乾燥性の優れた高耐久で艶やかなベースコートが仕上がり、トップコートとしても使用可能で最大限曇りを抑えることが可能です。

1. ベースコート

足付け、洗浄脱脂、ホコリ等をしっかりと除去します。

付属の希釈済みリアルブラックを塗装し、艶が引くまで乾燥させます。

注) リアルブラックは艶が出ない塗料です。黒く着色出来ていれば OK です！

リアルブラックが乾いたら KROME プライマーを塗装します。

薄く 1 回目を塗り、5 分ほど間隔をあけて艶を出すように 2 回目、3 回目と艶良く仕上げます。

ベースコート混合比 (重要比) ※1

プライマー	ハードナー	シンナー
100	33	10~30

2. プライマーの乾燥

20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間以上必ず乾燥させます。

注) ベースコートの乾燥不足は TERRA KROME の曇りの原因になります。

乾燥不足での失敗を防止する為テストピースを同条件で塗って頂く事をオススメします！

3. TERRA KROME の塗装

エアブラシや口径 0.6mm~1.6mm などお使いのスプレーガンで塗装可能です。

1 回目、2 回目はハジキを防ぐ為に薄く塗ってください。

3 回目からは一気に厚塗りせず、均一に全体を塗ります。

塗装し乾いてくるとメッキ感が徐々に出てきます。

メッキ感が出てくるまで乾かしてから塗装してください。

塗装回数は、3 回~6 回を目安に仕上げてください。

塗装後 20℃で 24 時間以上、60℃で 1 時間以上乾燥させてください。

注) 乾燥不足はトップコート後の曇りの原因になります。

4. トップコートの塗装

KROME プライマーでトップコートします。

ベースコートと同様の混合比（重要比）※1 で用意します。

1 回目は TERRA KORME 全体に薄く薄く全体を覆う様に塗装します。

注) ニジミの原因になるので 1 回目からウェットコートは絶対にしないでください。

1 回目塗装→10 分乾燥→2 回目塗装→5 分乾燥→3 回目で艶良く仕上げでトップコートの塗装完了です。

乾燥時間 20℃で 24 時間以上、強制乾燥 60℃で 1 時間乾燥後、市販のクリアー同様に磨きが可能です。



株式会社シグナル SHOW UP Div.

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

Email. info@showup.jp

<https://www.showup.jp/terrakrome.html#pk>